#### Leghe a memoria di forma (SMA)

La trasformazione martensitica

Effetto superelastico


Effetto memoria di forma

Applicazioni SMA


Damping e applicazioni come smorzatore di vibrazioni

#### La trasformazione martensitica


• Trasformazione displasiva, che involve solo delle rotazioni e traslazioni atomiche e nessuna rottura di legame

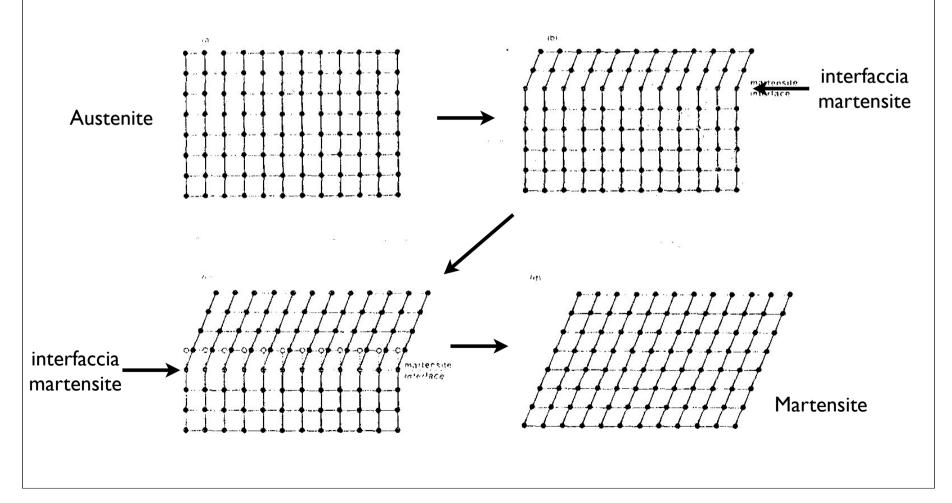

• La trasformazione da austenite a martensite è ostacolata dalla matrice intorno che costringe il grano a mantenere la propria forma. Allora possiamo avere slip di accomodamento o twinning:

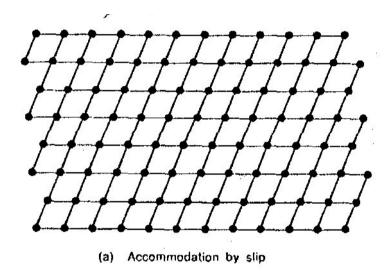




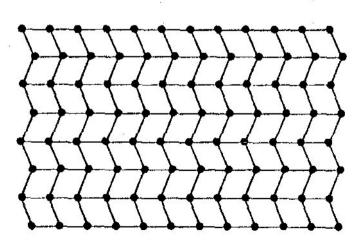

(b) Accommodation by twinning


#### Trasformazione martensitica e proprietà

• Monitorando le proprietà si nota un'isteresi nella trasformazione

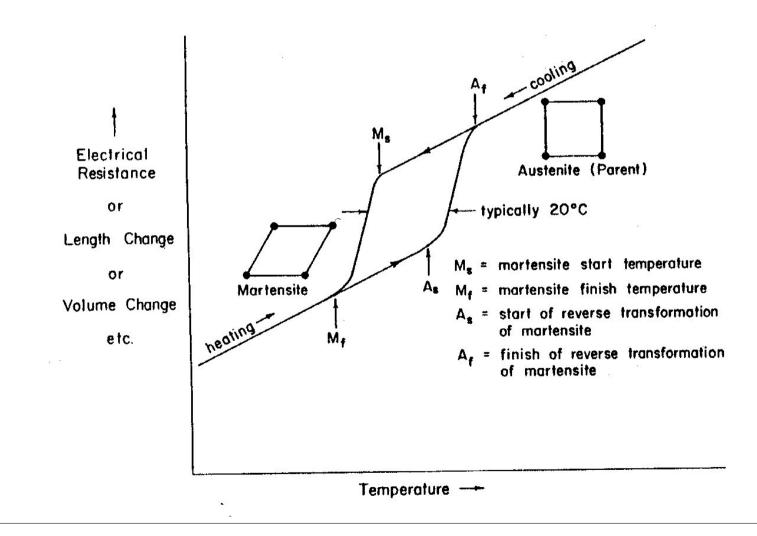


#### Caratteristiche del twinning

 La geminazione è una deformazione del cristallo possibile con alcune simmetrie cristalline. Il bordo di geminato divide due zone simmetriche rispetto al piano del geminato. Si ottengono per sforzo di taglio.

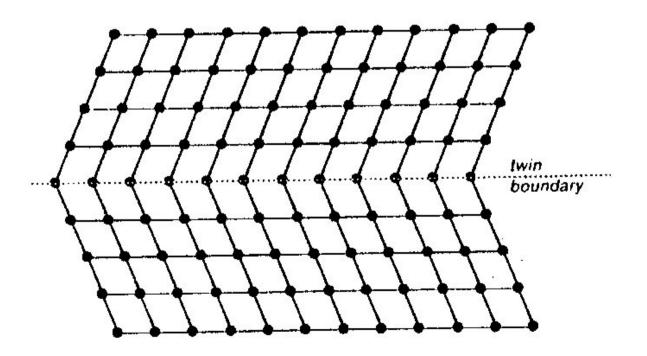


#### Detwinning

• Il meccanismo di detwinning permette una deformazione notevole senza slittamento dei piani (è comunque una deformazione pastica)

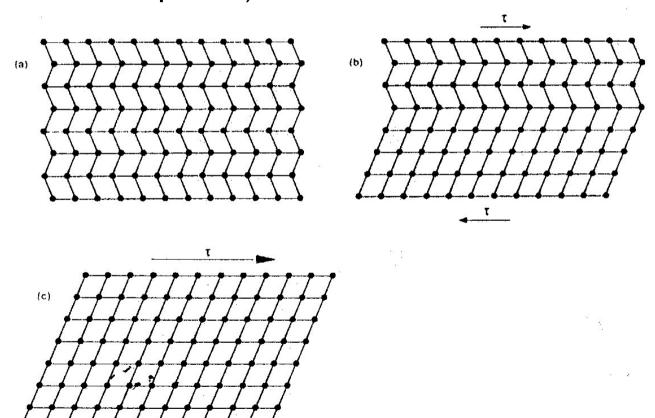


#### La curva sforzo-deformazione per la martensite


 La martensite proveniente da trasformazione austenitemartensite prima si deforma elasticamente, poi per detwinning, infine abbiamo deformazione plastica usuale per slip

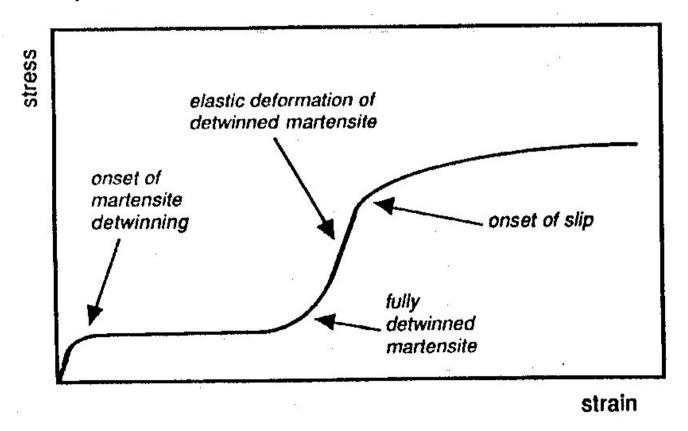


#### Detwinning e curva sforzo-deformazione

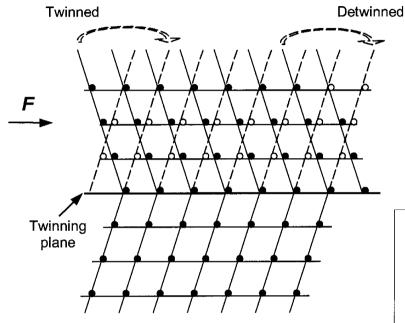

#### **Martensite**

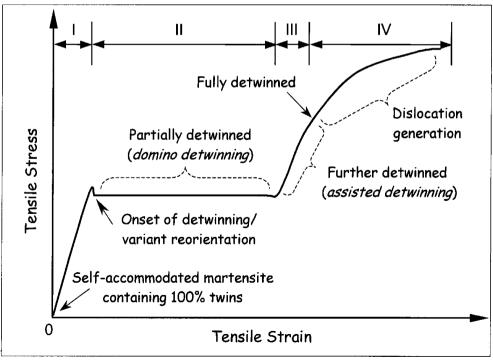



## Sforzo-deformazione per l'austenite

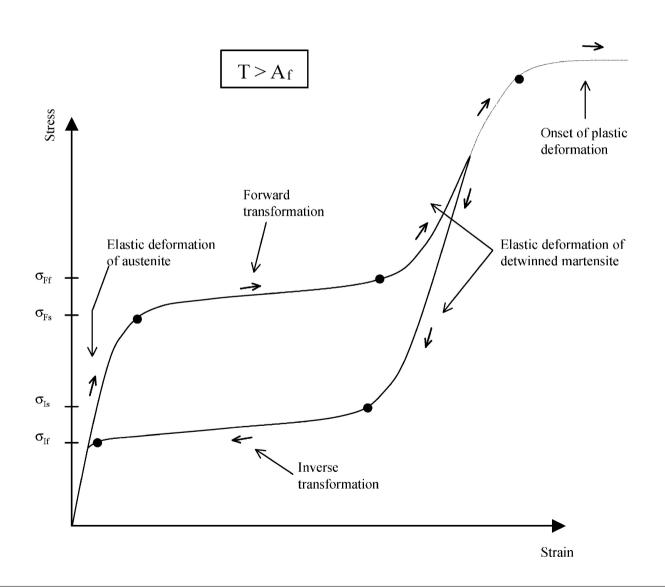

#### Cosa cambia nella curva con la temperatura?


 Con l'aumento della temperatura il plateau di trasformazione o detwinning (se da austenite o martensite) avviene a temperatura più elevata

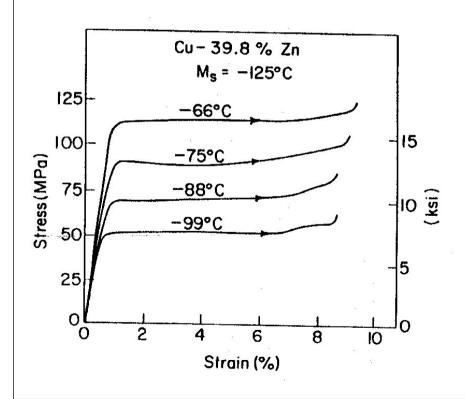

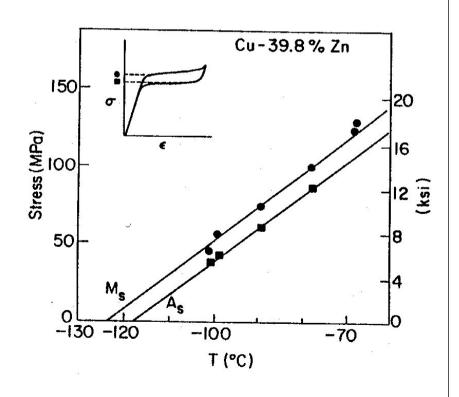


#### La memoria di forma

 Partiamo da austenite, raffreddiamo, deformiamo la martensite (per detwinning), riscaldiamo e ritrasformiamo in austenite. La rotazione delle celle forza i grani a tornare alla forma originale con recupero della forma iniziale del pezzo.

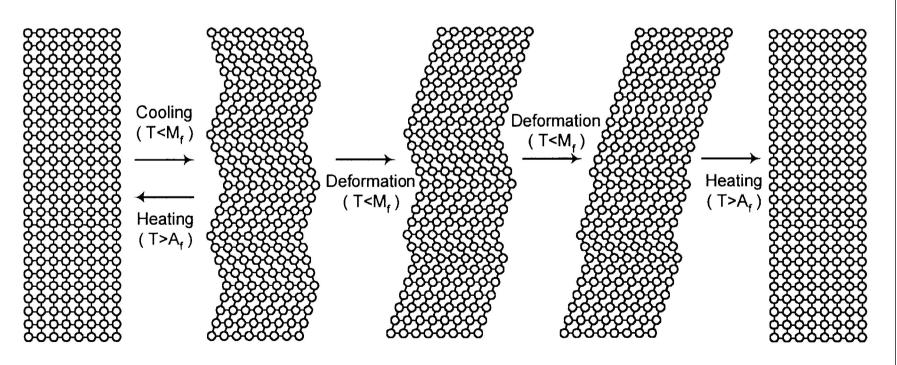


#### Memoria di forma in sintesi

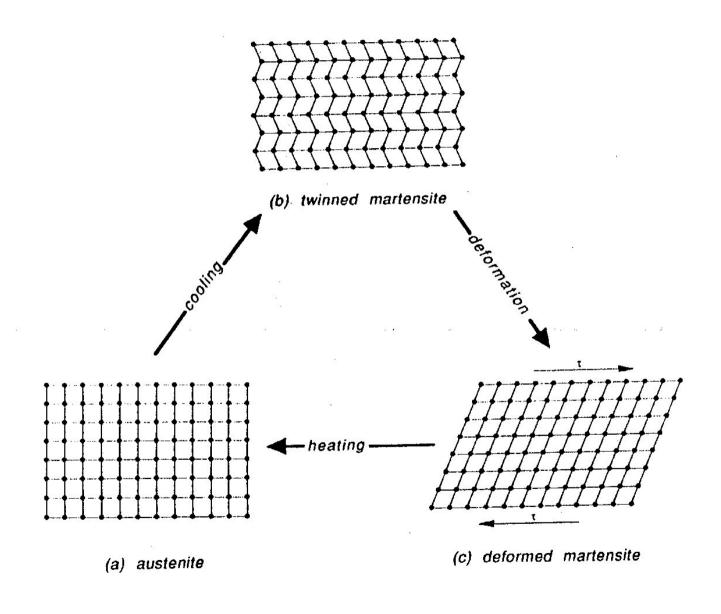

## SMA: memoria di forma e superelasticità a Parent phase Cooling σ Stress loading **b** Martensite


: Shape-memory path

➤ : Superelasticity path

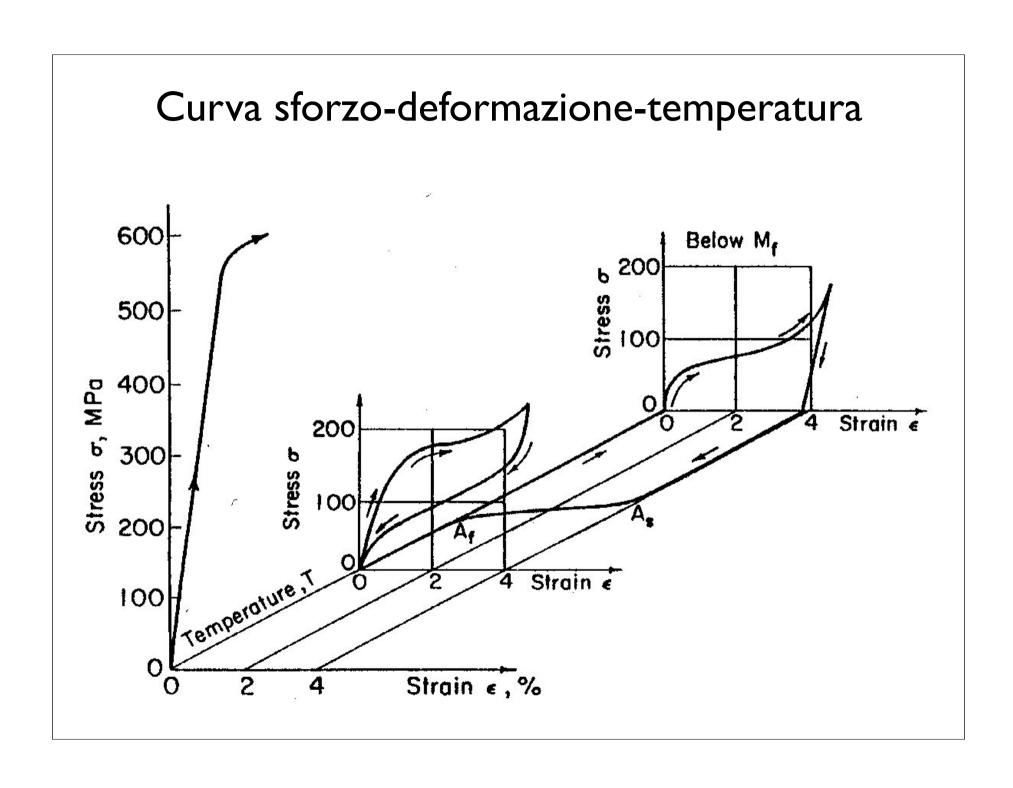


#### Memoria a due vie

- Memoria di forma a una via: si deforma in fase martensitica e riscaldando sopra la A<sub>f</sub> il pezzo recupera la propria forma iniziale
- Memoria a due vie: il pezzo viene sottoposto a training in modo che a bassa e alta temperatura assuma due forme diverse stabilmente

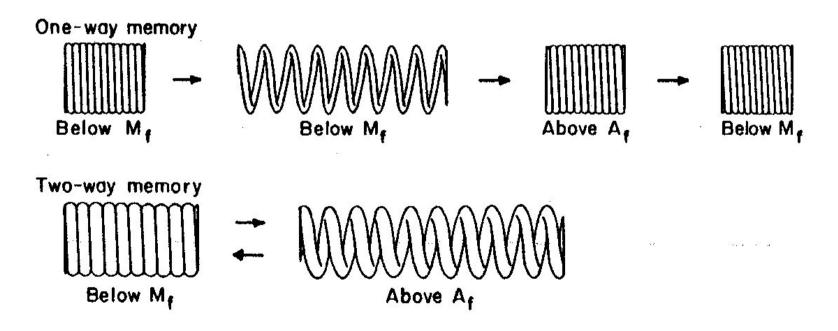

#### **Training**

- Il pezzo viene sottoposto a cicli termici nei quali ad alta temperatura (austenite) lo si forza in una forma e a bassa temperatura (martensite) in un'altra forma
- Il ciclaggio viene portato avanti finchè il pezzo assume stabilmente le due forme.
- La memoria a due vie viene utilizzata per attuatori che facciano un determinato lavoro a seguito di aumento e decremento di temperatura sopra e sotto le temperature di trasformazione finali.

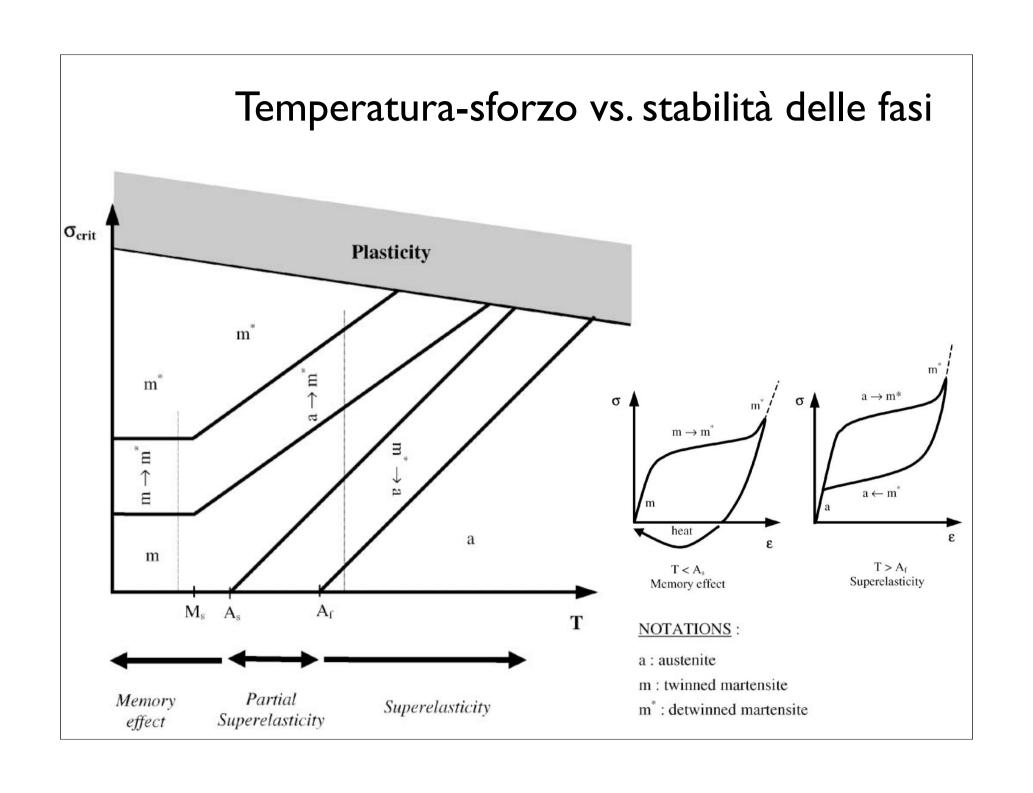

## Tipi di leghe a memoria di forma

| Alloy type | Composition             | Temp. range $[{}^{o}C]$ | Hyst. $[^{o}C]$ |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ag-Cd      | 44/49 at. % Cd          | -190 to -50             | 15              |
| Au-Cd      | 46.5/50 at. % Cd        | 30 to 100               | 15              |
| Cu-Al-Ni   | 14/14.5 at. % Al        | -140 to 100             | 35              |
|            | 3/4.5  wt.  %  Ni       |                         |                 |
| Cu-Sn      | $\approx 15$ at. % Sn   | -120 to 30              |                 |
| Cu-Zn      | 38.5/41.5  wt.  %  Zn   | -180 to -10             | 10              |
| In-Ti      | 18/23 at. % Ti          | 60 to 100               | 4               |
| Ni-Al      | 36/38 at. % Al          | -180 to 100             | 10              |
| Ni-Ti      | 49/51 at. % Ni          | -50 to 110              | 30              |
| Fe-Pt      | $\approx 25$ at. % Pt   | -130                    | 4               |
| Mn-Cu      | 5/35 at. % Cu           | -250 to 180             | 24              |
| Fe-Mn-Si   | 32 wt. % Mn, 6 wt. % Si | -200 to 150             | 100             |

## Prprietà delle leghe Ni-Ti

| Melting temperature             | 1300                        | $[^{o}C]$           |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Density                         | 6.45                        | $[\mathrm{g/cm^3}]$ |
| Resistivity austenite           | $\approx 100$               | $[\mu\Omega \ cm]$  |
| Resistivity martensite          | $\approx 70$                | $[\mu\Omega \ cm]$  |
| Thermal conductivity austenite  | 18                          | $[W/(cm^oC)]$       |
| Thermal conductivity martensite | 8.5                         | $[W/(cm^oC)]$       |
| Corrosion resistance            | similar to Ti alloys        |                     |
| Elasticity Modulus austenite    | $\approx 80$                | [MPa]               |
| Elasticity Modulus martensite   | $\approx 20 \text{ to } 40$ | [MPa]               |
| Yield strength austenite        | 190 to 700                  | [MPa]               |
| Yield strength martensite       | 70 to 140                   | [MPa]               |
| Ultimate tensile strength       | $\approx 900$               | [MPa]               |
| Transformation tmperature       | -200 to 110                 | [°]                 |
| Shape memory strain             | 8.5                         | [%]                 |
|                                 |                             | in 353              |


## Altre leghe SMA

| Alloy type                    | $\mathbf{CuZnAl}$ | CuAlNi       |                    |
|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Melting temperature           | 950 to 1020       | 1000 to 1050 | $[^{o}C]$          |
| Density                       | 7.64              | 7.12         | $[g/cm^3]$         |
| Resistivity                   | 8.5 to 9.7        | 11 to 13     | $[\mu\Omega \ cm]$ |
| Thermal conductivity          | 120               | 30 to 43     | $[W/(cm^oC)]$      |
| Elasticity Modulus austenite  | 72 (*)            | 85 (*)       | [MPa]              |
| Elasticity Modulus martensite | 70 (*)            | 80 (*)       | [MPa]              |
| Yield strength austenite      | 350               | 400          | [MPa]              |
| Yield strength martensite     | 80                | 130          | [MPa]              |
| Ultimate tensile strength     | 600               | 500 to 800   | [MPa]              |
| Transformation temperature    | $\leq 120$        | $\leq 200$   | $[^{o}C]$          |
| Shape memory strain           | 4                 | 4            | [%]                |

#### Confronto NiTi-acciai


| Property   | NiTi SMA   | Steel                              |
|--|--|------------------------------------|
| Recoverable elongation [%] Modulus of elasticity [MPa] Yield strength [MPa] Ultimate tensile strength [MPa] Elongation at failure [%] Corrosion performace | 8 8.7x10 <sup>4</sup> (A), 4x10 <sup>4</sup> (M) 200-700 (A), 70-140 (M) 900 (f.a.), 2000 (w.h.) 25-50 (f.a.), 5-10 (w.h.) Excellent | 2 2.07x105 248-517 448-827 20 Fair |

#### Diagramma di fase binario Ni-Ti

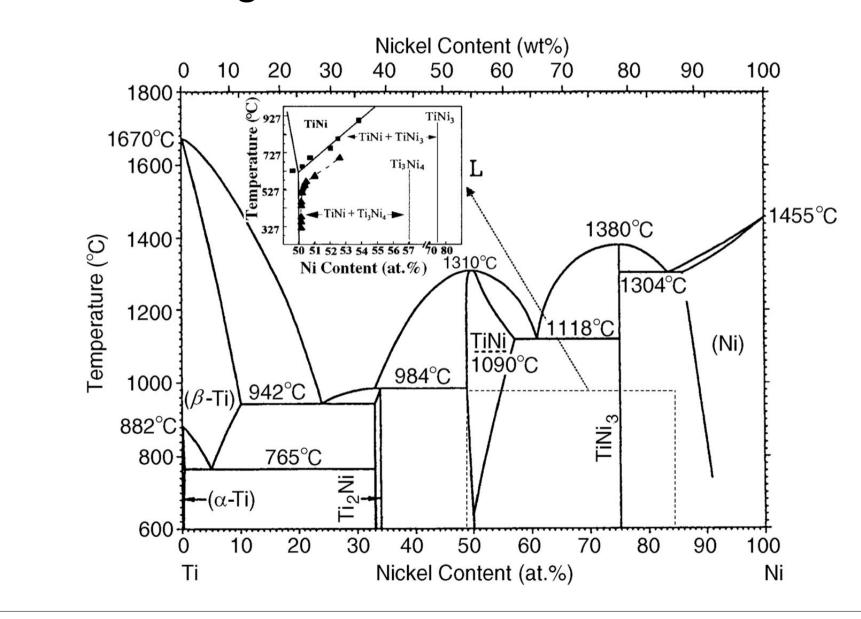

#### Applicazioni SMA: memoria ad una via

• L'attuatore più semplice: a bassa temperatura il peso deforma per gravità la molla nello stato martensitico (la martensite ha un modulo elastico più basso dell'austenite). Ad alta temperatura si ritrasforma e la molla recupera lo stato iniziale

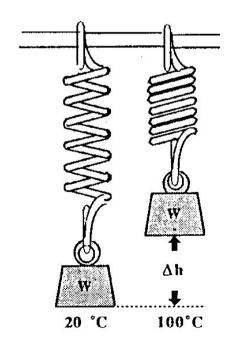

## Classi di applicazione delle SMA

- Giunti, dispositivi di fissaggio e connettori
- Attuatori
- Smart materials
- Dispositivi biomedicali
- Dispositivi micro-elettromeccanici
- Sistemi di smorzamento


## Classi di applicazione delle SMA

- Giunti, dispositivi di fissaggio e connettori
- Attuatori
- Smart materials
- Dispositivi biomedicali
- Dispositivi micro-elettromeccanici
- Sistemi di smorzamento

## Applicazioni SMA: giunzioni






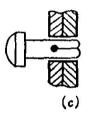




Rivetti autobloccanti


insert after cooling fasten at room temperatures.

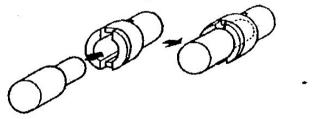

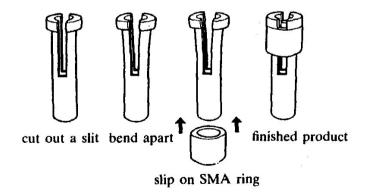

#### Flange c

- Si allargano in pressione
- Si applicano
- Si riscalda e si restringono applicando un carico
   ttabile accuratamente ettori ZIF (Zero tion Force)

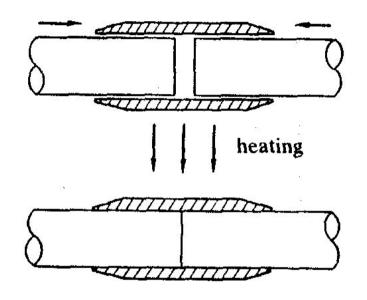










#### Giunzioni e anelli di tenuta

• Clamps:

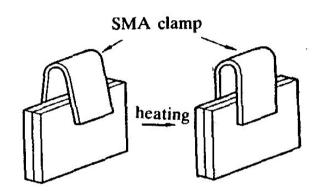

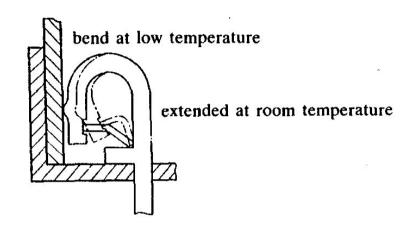


• Anelli di tenuta

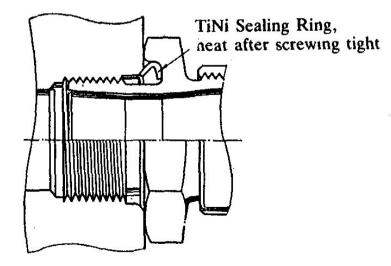



## Classi di applicazione delle SMA


- Giunti, dispositivi di fissaggio e connettori
- Attuatori
- Smart materials
- Dispositivi biomedicali
- Dispositivi micro-elettromeccanici
- Sistemi di smorzamento

#### Applicazioni SMA: valvola termostatica

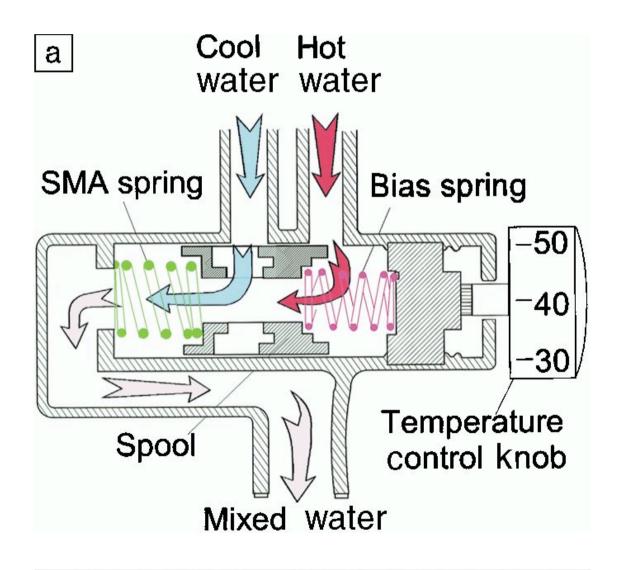


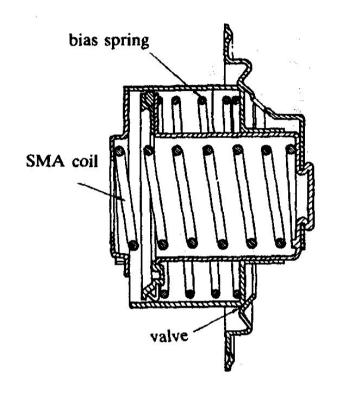

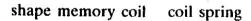

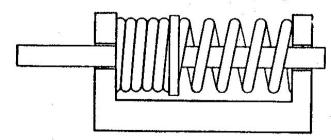


# Dimensionamento dispositivo a doppia molla

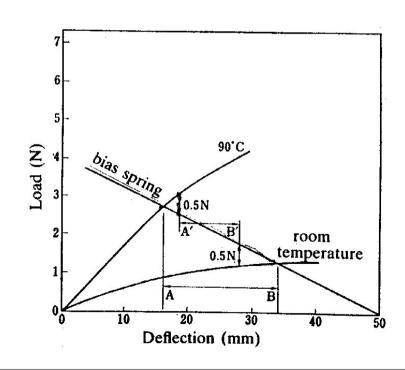


#### Uso delle valvole sui treni ad alta velocità

a



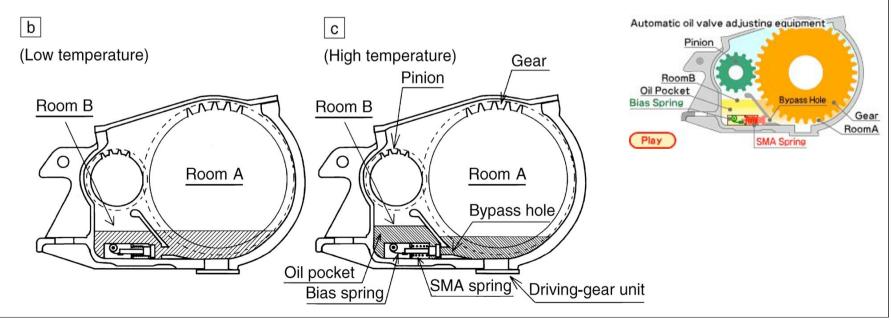

## Frangibolt system

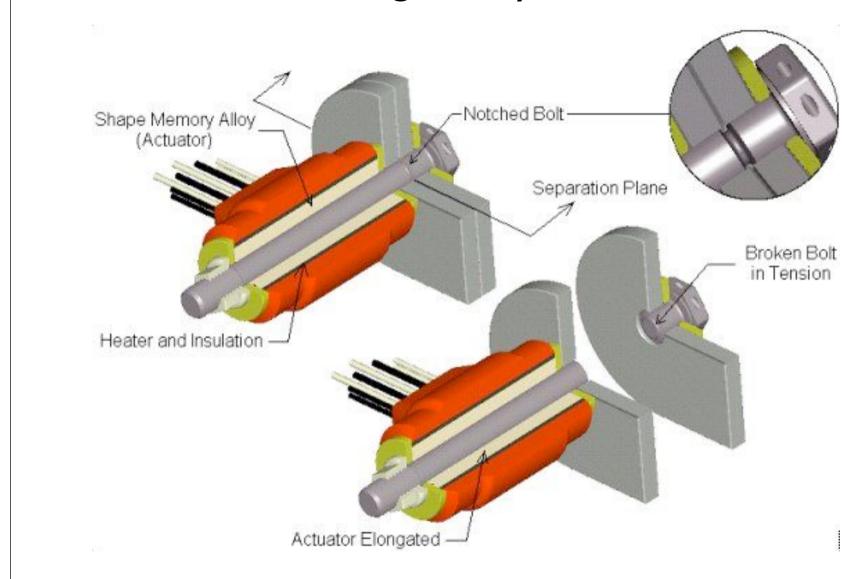


## Frangibolt specifications



#### **Specifications**


| Max Load Support & Release           | 22,000 N     | (5000 lbf)           |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| Max Joint Length                     | 8.25 cm      | (3.25 in)            |
| Operational Voltage                  | 22 to 36 Vdc |                      |
| Minimum Operating Temp.              | -65 °C       | $(-85  {}^{\circ}F)$ |
| Maximum Operating Temp. <sup>2</sup> | +80 °C       | (176 °F)             |
| Heater Resistance                    | 7.0 Ohms     |                      |
| Mass                                 | 100 gm       | (3.53  oz)           |
| Power Consumption                    | 112 Watts    | @ 28 Vdc             |
| Life Cycles                          | 60 Cycles    | Min.                 |
|                                      |              |                      |

| Features: | Redundant Heater |
|-----------|------------------|
|           | Reusable         |
|           | TC or RTD Sensor |

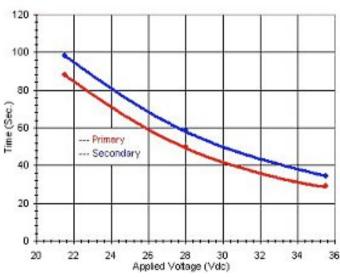



#### Per aumentare l'affidabilità

Utilizzo in serie

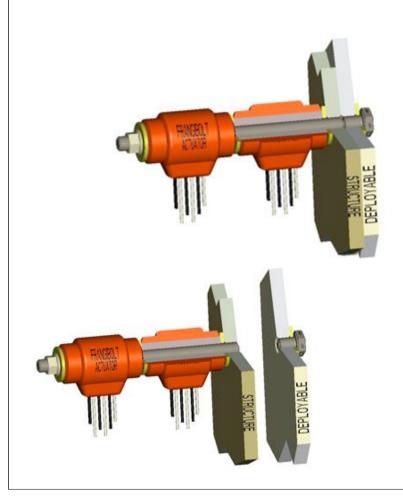


Utilizzo in parallelo

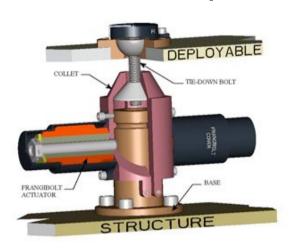

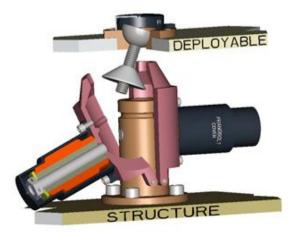


## Modalità di impiego di Frangibolt

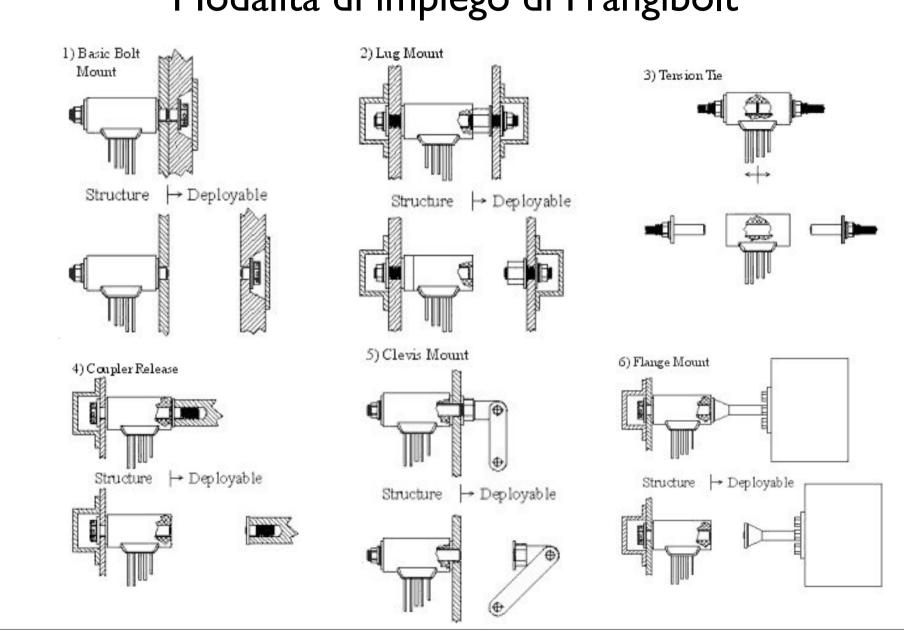


#### Attuatori nell'uso comune

 Sistema di aggancio/ rilascio airbag


 Valvola sicurezza acqua troppo calda

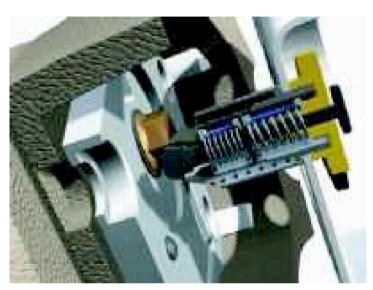

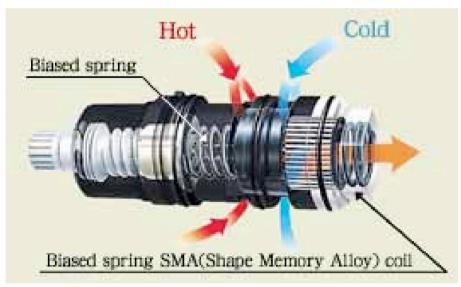

### Attuatori aerospaziali

Motore rotativo azionato dalla luce e utilizzato nella missione su Marte

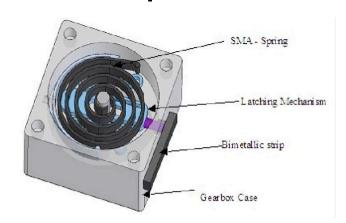






Pinpuller, 10 gr, forza 2.3 Kg, missione su Marte

SOC (Solar Occultation Channel), strumento Persi Alice (Plutone): apre e chiude delle chiusure a scorrimento che fanno passare o meno la luce

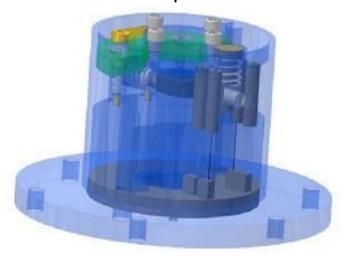

### Caratteristiche attuatori SMA, pregi

- Semplicità del meccanismo:
  - il dispositivo può essere progettato in modo da sviluppare direttamente l'azione richiesta, senza richiedere elementi di trasmissione e collegamento.
- Funzionamento senza attrito, pulito, silenzioso, e senza generazione di scintille:
  - non richiedono l'uso di componenti ausiliari basati su attrito (ad es. ingranaggi), e quindi escludono la generazione di polveri, funzionamento senza vibrazioni e silenzioso, assenza di scintille
     adatti all'impiego con sostanze infiammabili.
- Elevato rapporto potenza/peso:
  - soprattutto per attuatori di piccole dimensioni e peso(< 100g)</li>

### Caratteristiche attuatori SMA, difetti

- Bassa efficienza energetica:
  - dipende fortemente dalla configurazione e dal tipo di deformazione; il caso più favorevole si ha con elementi filiformi caricati a tensione, in quanto opera in condizioni di sollecitazione uniformi.
  - Configurazioni che ingenerano una distribuzione dello stress non uniforme realizzano un peggiore utilizzo del materiale e quindi risultano meno efficienti.
- Limitata banda passante (di attuazione):
  - deriva principalmente dalla durata del raffreddamento, il riscaldamento può essere abbastanza rapido, il raffreddamento è limitato dalle capacità di smaltire il calore nell'ambiente.
- Deterioramento e fatica:
  - per poter realizzare un numero elevato di cicli, risulta necessario operare con livelli di deformazione e sollecitazione ridotti.

# Classi di applicazione delle SMA

- Giunti, dispositivi di fissaggio e connettori
- Attuatori
- Smart materials
- Dispositivi biomedicali
- Dispositivi micro-elettromeccanici
- Sistemi di smorzamento

### Applicazioni come smart materials

- Compositi a tensionamento attivo:
  - dei fili a memoria di forma vengono inseriti in una matrice. Se a seguito di vibrazione il materiale entra in risonanza, il filo viene riscaldato, si trasforma e mette in pretensionamento la matrice cambiandone la frequenza di risonanza
- Materiale autoriparante o resistente ad urti, rotture:
  - in caso di cricca o rottura i filo incorporato nella matrice si deforma, ma aumentando la T puo' ritornare alla forma originale riparando la matrice
- Elementi alari a controllo di forma (smart wing):
  - Compositi con fili SMA


    1. Deactivated


    2. Bottom Wire Activated


# Classi di applicazione delle SMA

- Giunti, dispositivi di fissaggio e connettori
- Attuatori
- Smart materials
- Dispositivi biomedicali
- Dispositivi micro-elettromeccanici
- Sistemi di smorzamento

### Memoria a due vie: sonda chirurgica

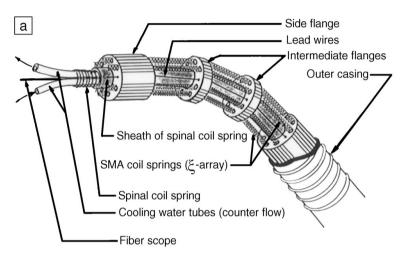


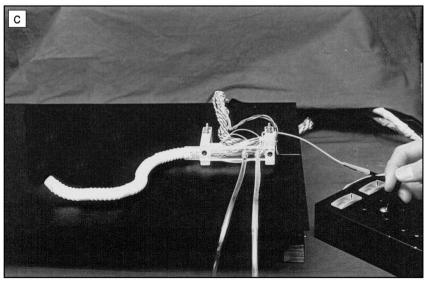

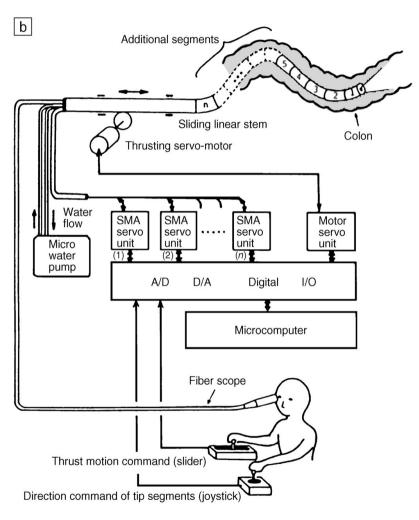


### Applicazioni biomedicali


#### Catetere per sonda chirurgica

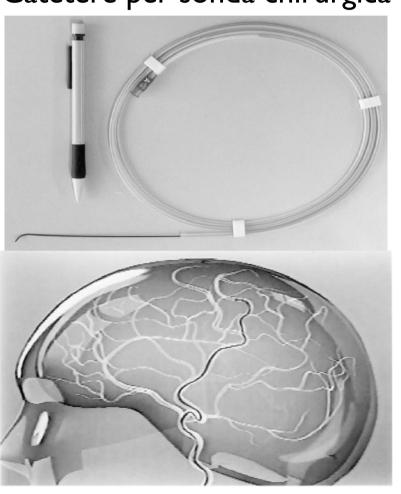

# Stent per sostenimento vene e arterie

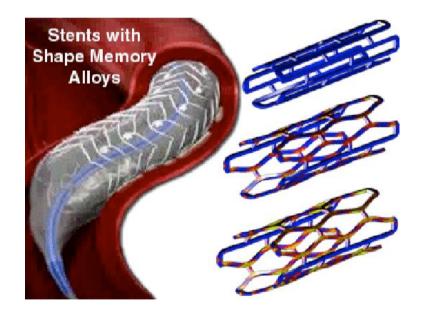


# Fili per ortodonzia

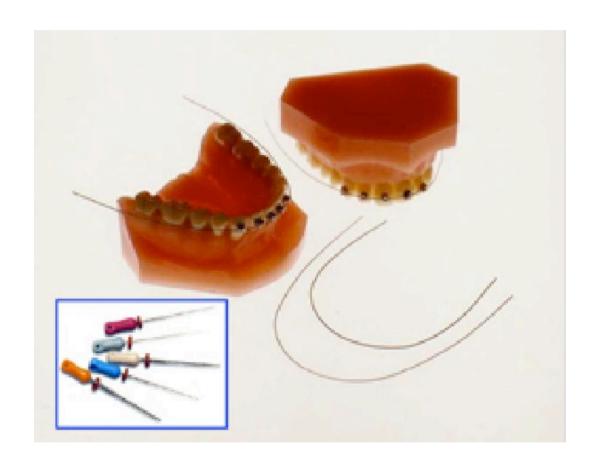

# Classi di applicazione delle SMA

- Giunti, dispositivi di fissaggio e connettori
- Attuatori
- Smart materials
- Dispositivi biomedicali
- Dispositivi micro-elettromeccanici
- Sistemi di smorzamento

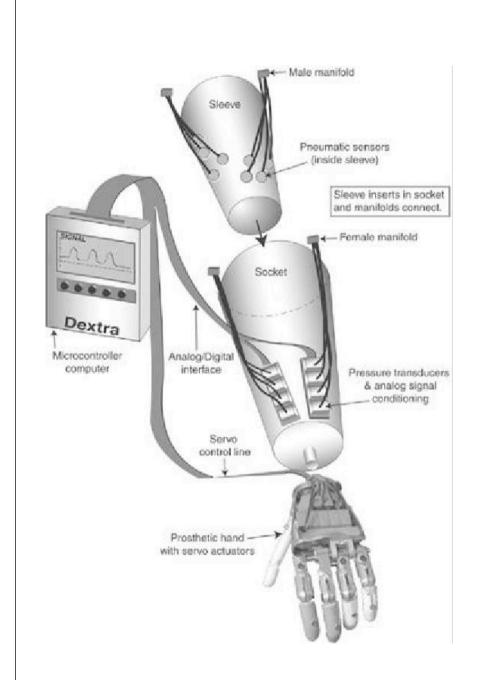

#### Arti robotizzati




# Classi di applicazione delle SMA

- Giunti, dispositivi di fissaggio e connettori
- Attuatori
- Smart materials
- Dispositivi biomedicali
- Dispositivi micro-elettromeccanici
- Sistemi di smorzamento

### Sistemi di smorzamento?





### Comportamento superelastico e damping

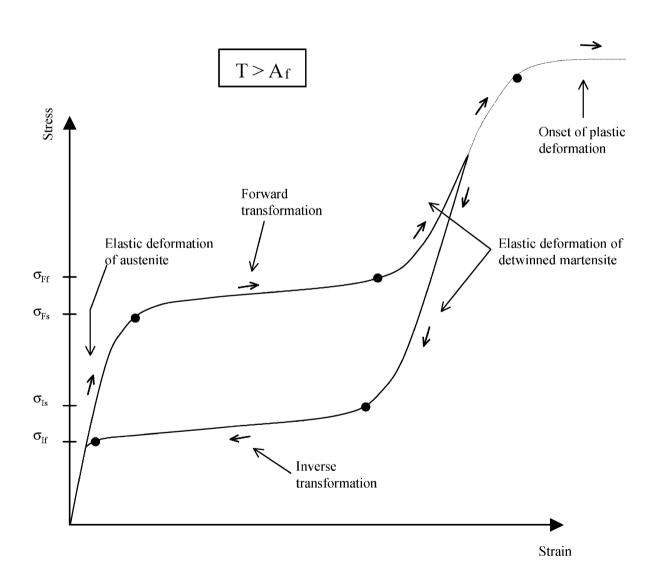


#### Effetto della deformazione massima


• Con la massima deformazione il damping cresce e quindi l'energia dissipata per ciclo

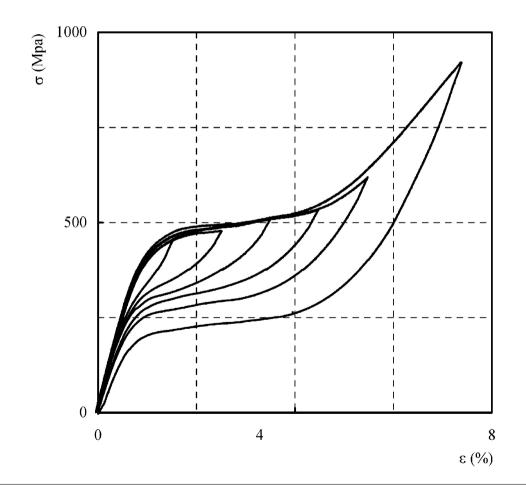

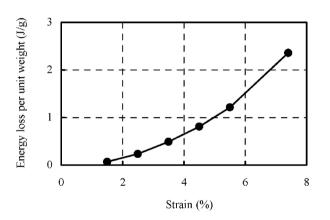

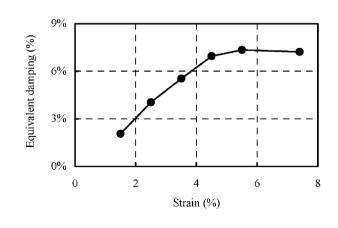



# Effetto della configurazione

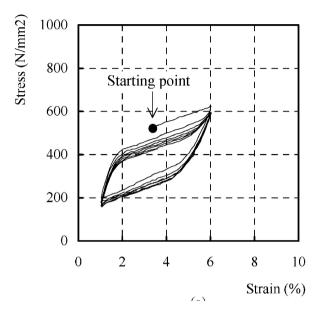




 Si possono avere differenti configurazioni ed effetti sul damping totale

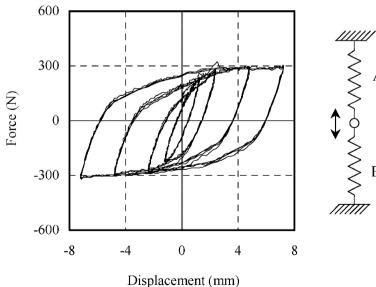

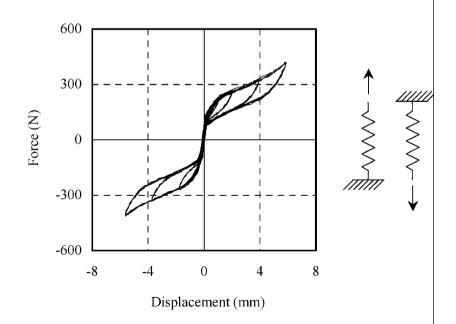



# Effetto della temperatura sul damping

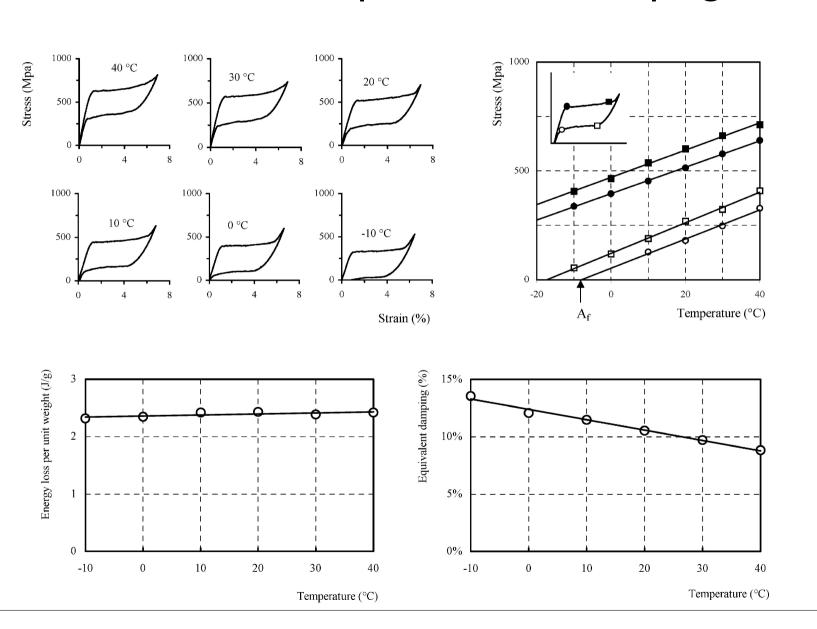

# Effetto temperaturafrequenza


 Frequenze più alte permettono un recupero inferiore e diminuisce la quantità di energia dissipata

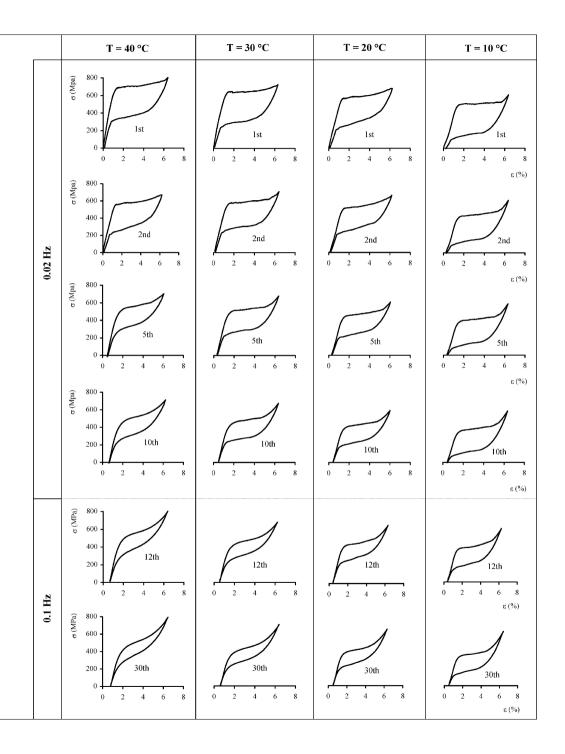

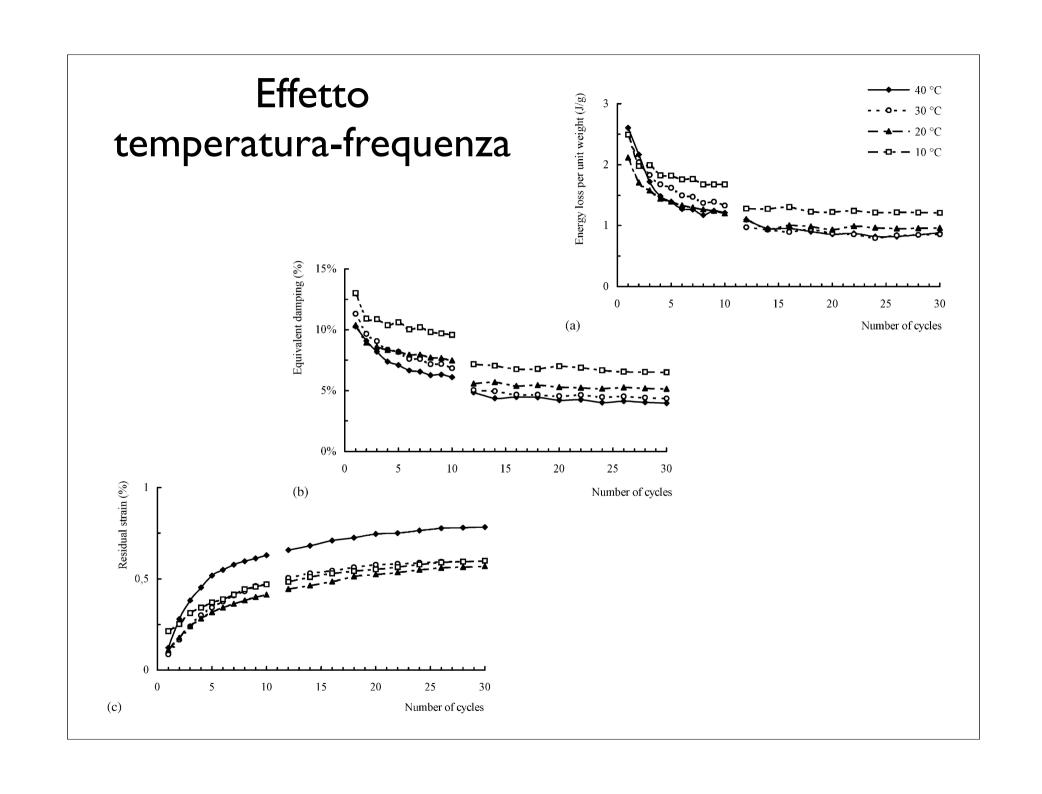


#### Smorzatori di vibrazione

 Studio smorzatori di Baratta e Corbi. Hanno mostrato come il sistema in SMA mostrava minori spostamenti in risposta a vibrazioni rispetto ad uno perfettamente elastico

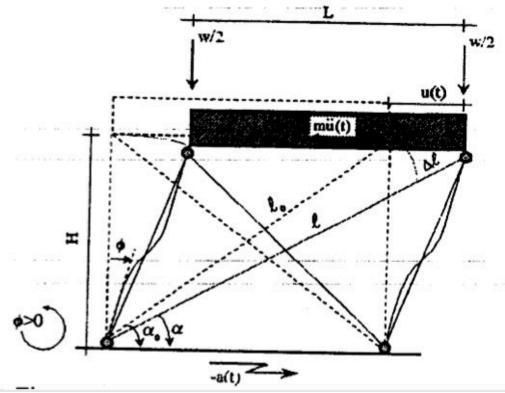


#### Sistemi smorzatori di De Roches


• De Roches ha studiato diversi sitemi per smorzare le vibrazioni e rinforzare le strutture contro i sismi

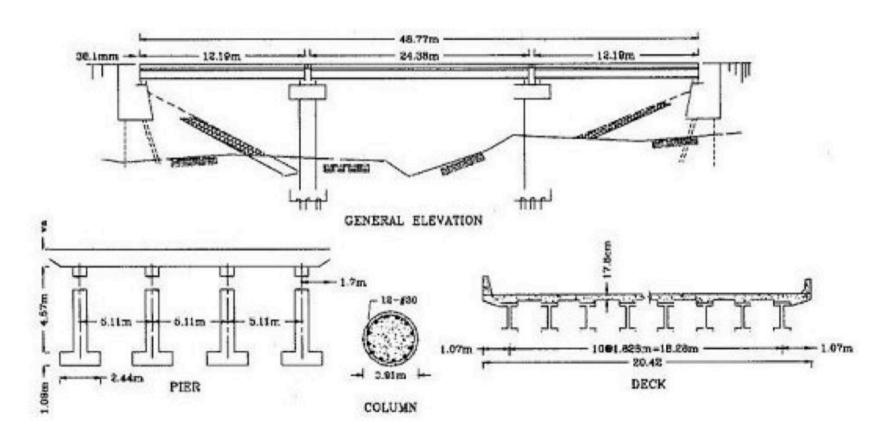



#### Sstema di rinforzo sismico di De Roches

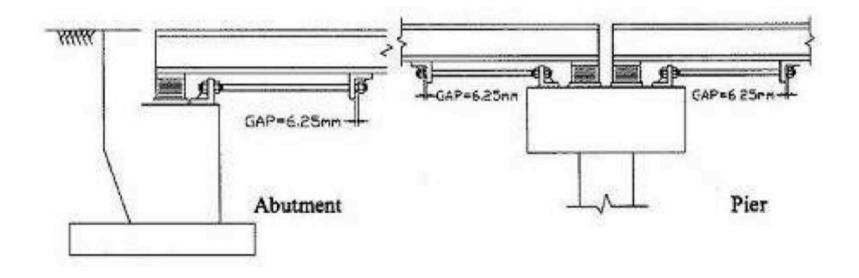

### Sistema di rinforzo di Dolce e altri

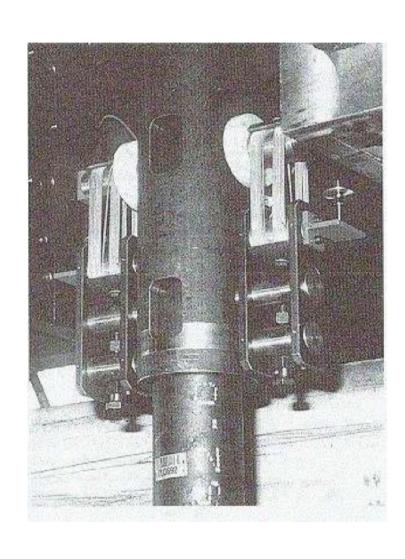

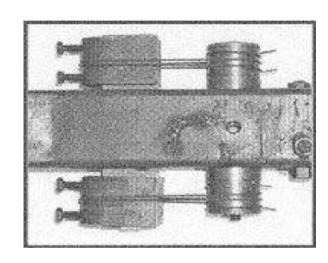

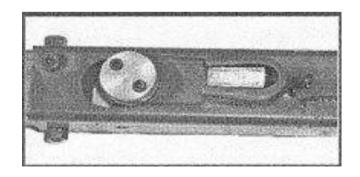

### Rinforzo travi con SMA (De Roches)





• In figura una connessione smart di trave e pilone in SMA prima e dopo applicazione di carichi in frequenza elevati. Si veda la deformazione elevata dei tondini in SMA. Dopo riscaldamenti i tondini recuperano la forma originale.


#### Sistema rinforzo sismico per la basilica di S. Francesco in Assisi





# S, Giorgio in Trignano




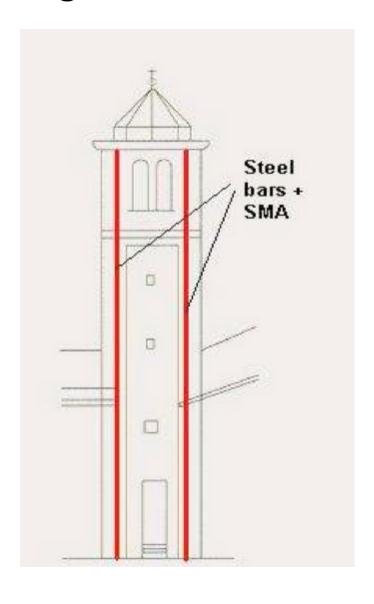

# Altre applicazioni (superelasticità)




# Altre applicazioni: (memoria di forma)

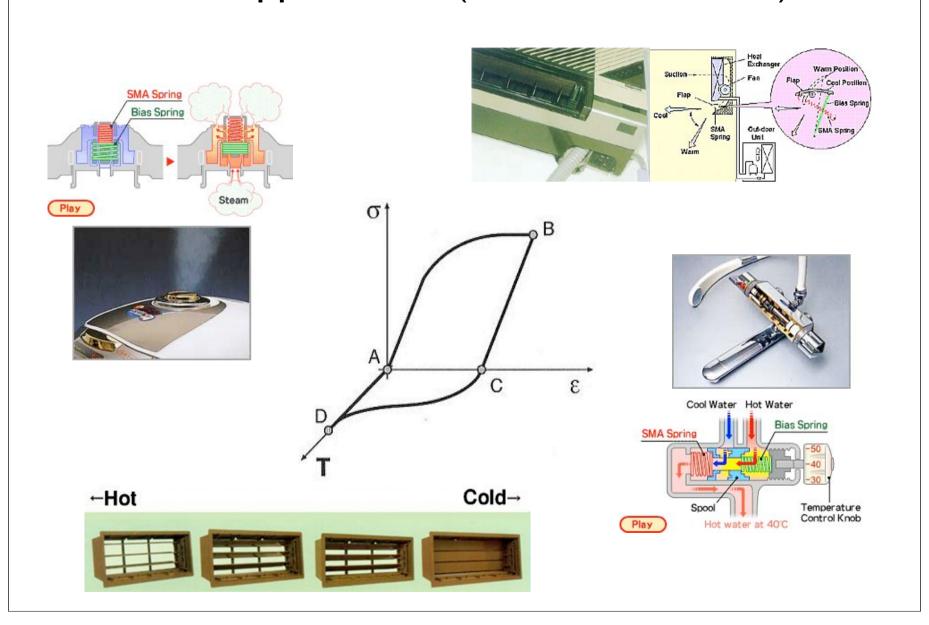



### Altre applicazioni: (memoria di forma)




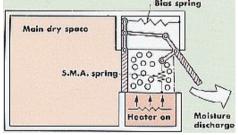



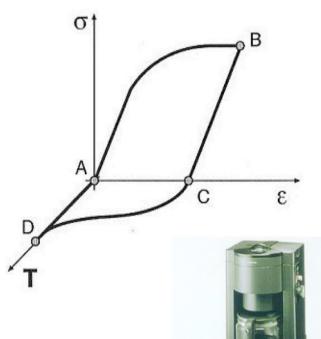

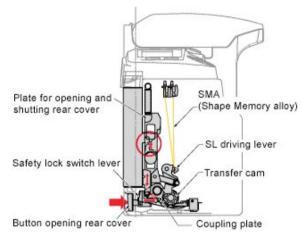


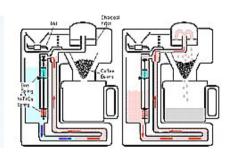

#### Produzione SMA

- Si utilizzano i sistemi di produzione classici per leghe titanio, dalla fusione alla colata in stampi o continuo
- La composizione viene controllata accuratamente
- Molte lavorazioni preliminari vengono eseguite in temperatura: trafilature, laminazioni a caldo etc.
- Il problema sorge con le lavorazioni a freddo e i tagli per la formatura finale:
  - Non si possono utilizzare i sistemi classici di taglio lamiere (punzoni etc.)
  - Per le lavorazioni finali vengono utilizzati tagli laser, ultrasuoni etc.
  - Si evitano i sistemi di taglio per deformazione, rottura e usura

### Progettare con le SMA

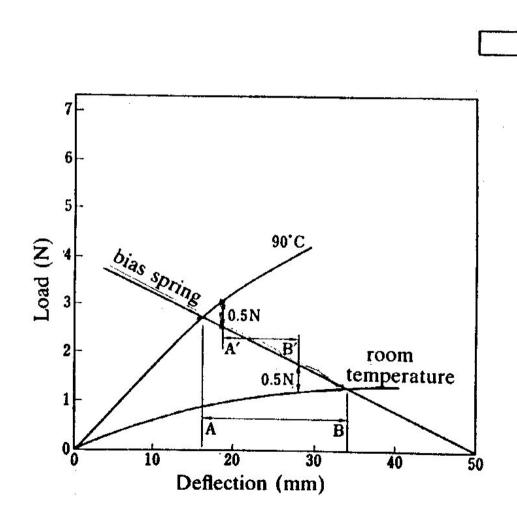


shape memory coil coil spring

Il problema sorge quando vogliamo avere una lunghezza di lavoro ampia mantenendo un carico di lavoro sufficiente

#### Utilizzare i momenti


- Per estendere la lunghezza di lavoro del sistema con SMA un metodo è quello di utilizzare i momenti
- Si fa in modo che la forza per il braccio rimanga circa costante sull'arco di utilizzo

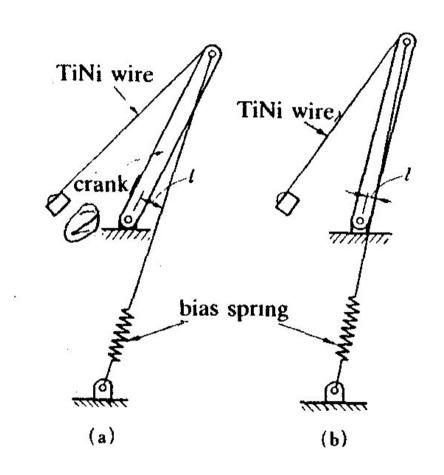

#### Lamine bimetalliche ed SMA

 Le SMA permettono range di lavoro molto maggiori rispetto alle lamine bimetalliche


$$\frac{D}{L^2} = K \frac{\Delta T}{t}$$

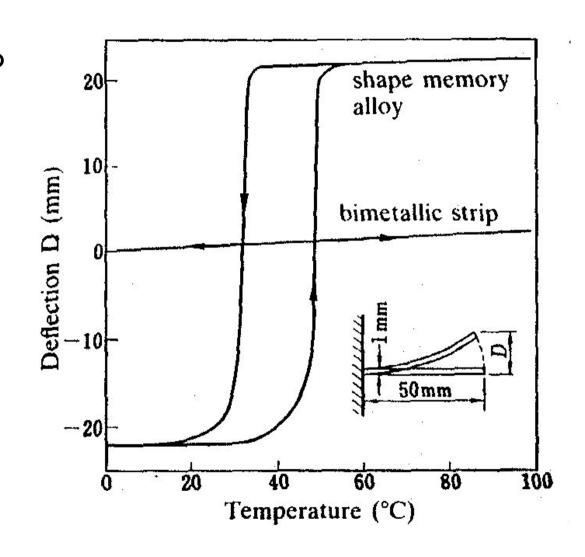

#### Dimensionare molle in SMA

• Le seguenti relazioni sono utili per il calcolo:


$$\tau = \frac{16PR}{\pi d^3}$$

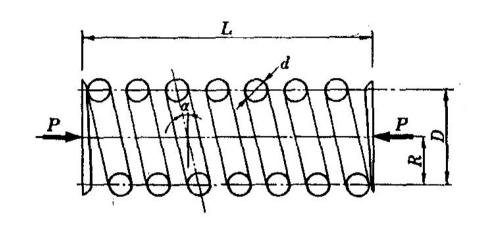

$$\varphi = \int_{0}^{\pi nD} \frac{2\gamma}{d} dx = \int_{0}^{\pi nD} \frac{16PD}{\pi d^{4}G} dx = \frac{16PD^{2}n}{Gd^{4}}$$

$$\delta = R\varphi = \frac{64PR^3n}{Gd^4} = \frac{8PD^3n}{Gd^4} \qquad \gamma = \frac{d\delta}{\pi nD^2}$$

$$k = \frac{P}{\delta} = \frac{Gd^4}{8nD^3}$$

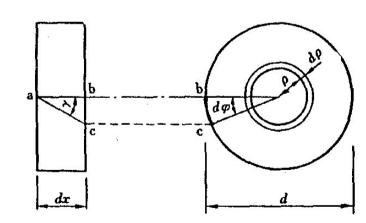

#### Fattore di correzione dello sforzo

$$\tau = \kappa \frac{16PR}{\pi d^3}$$

$$C = \frac{D}{d}$$

Wahl's formula:

$$\kappa = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0.615}{C}$$

Rover's formula:


$$\kappa = \frac{C}{C - 1} + \frac{1}{4C}$$

Wood's formula:

$$\kappa = \frac{C}{C - 1} + \frac{1}{2C}$$


Gohner's formula:

$$\kappa = 1 + \frac{5}{4C} + \frac{7}{8C^2} + \frac{1}{C^3}$$

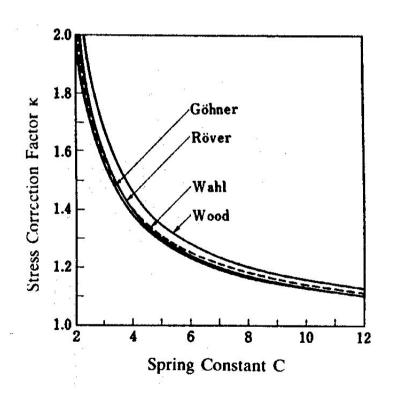

#### Procedura della costante rigidezza apparente della molla

- Il modulo di taglio della molla in NiTi varia con la temperatura
- Varia anche in funzione della massima deformazione a causa dell'interazione tra martensite, quantità di martensite che si trasforma e relazioni di parentela con la matrice
- Sopra A<sub>f</sub> e sotto M<sub>s</sub> G è costante

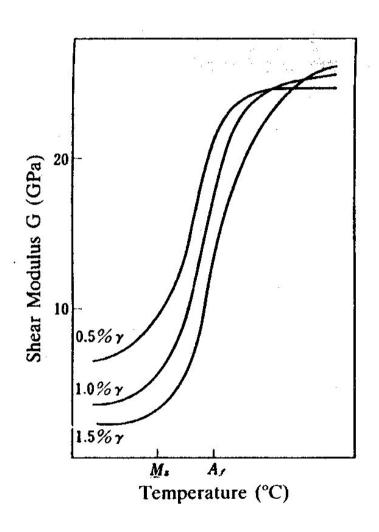

#### Esercizio

- Carico di 20 N
- Lunghezza di lavoro della molla: 10 mm
- Assumiamo G austenitico 25 GPa
- G martensitico 5 GPa
- $\Upsilon_{\text{max}}$  = 1.0% per assicurare una vita sufficiente alla molla
- C iniziale = 6

• Determinare le dimensioni della molla (n, D, d)

#### Homework?

 Dimensionare l'anello di tenuta in NiTi in modo che lo sforzo (radiale) di compressione sul tubo interno sia pari a 200 MPa



- Dati:
  - Tubo in acciaio
    - E = 205 GPa, poisson = 0.27
    - diametro esterno 5 cm
    - spessore I cm
  - NiTi da tabelle
  - lunghezza anello SMA 10 cm